

Módulo 3

Peças Tracionadas

Curso de Projeto e Cálculo de Estruturas metálicas

Verificação 1: Limitação do índice de esbeltez (opcional)

5.2.7 Barras redondas com extremidades rosqueadas

A força axial de tração resistente de cálculo, $N_{t,Rd}$, das barras redondas com extremidades rosqueadas, é o menor dos valores, considerando os estados-limites últimos de escoamento da seção bruta e de ruptura da parte rosqueada. Tais valores devem ser obtidos de acordo com 5.2.2a) e 6.3.3.1, respectivamente.

5.2.8 Limitação do índice de esbeltez

5.2.8.1 Recomenda-se que o índice de esbeltez das barras tracionadas, tomado como a maior relação entre o comprimento destravado e o raio de giração correspondente (L/r), excetuando-se tirantes de barras redondas pré-tensionadas ou outras barras que tenham sido montadas com pré-tensão, não supere 300 (ver 5.2.8.3).

5.2.8.2 Recomenda-se que perfis ou chapas, separados uns dos outros por uma distância igual à espessura de chapas espaçadoras, sejam interligados através dessas chapas espaçadoras, de modo que o maior índice de esbeltez de qualquer perfil ou chapa, entre essas ligações, não ultrapasse 300, conforme exemplifica a Figura 10 (ver 5.2.8.3).

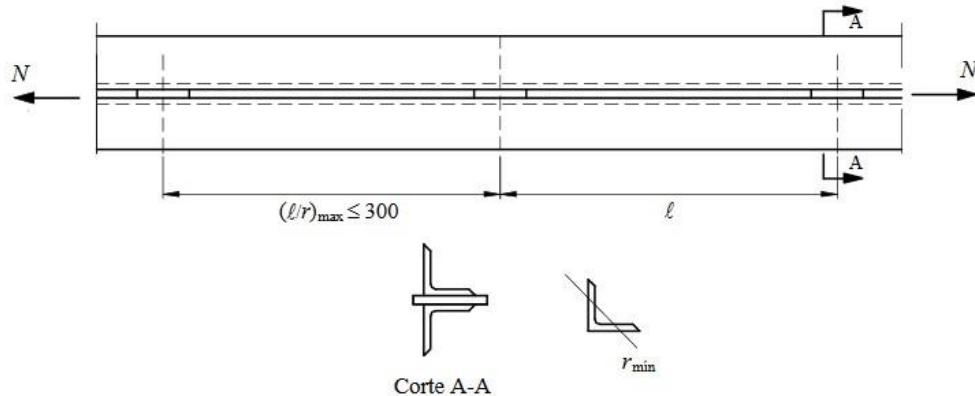


Figura 10 — Barra composta tracionada

5.2.8.3 No caso das recomendações de 5.2.8.1 ou 5.2.8.2 não serem adotadas, o responsável técnico pelo projeto estrutural deve estabelecer novos limites para garantir que as barras tracionadas tenham um comportamento adequado em condições de serviço.

Verificações de Resistência:

5.2.2 Força axial resistente de cálculo

A força axial de tração resistente de cálculo, $N_{t,Rd}$, a ser usada no dimensionamento, exceto para barras redondas com extremidades rosqueadas e barras ligadas por pinos, é o menor dos valores obtidos, considerando-se os estados-limites últimos de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida, de acordo com as expressões indicadas a seguir:

- a) para escoamento da seção bruta

$$N_{t,Rd} = \frac{A_g f_y}{\gamma_{a1}} \quad \text{Ex. } \frac{N_{tRd}}{A_g} = \frac{F_y}{1,1} \rightarrow \sigma_{Sd} \cdot 1,45 = \frac{25}{1,1} \rightarrow \sigma_{Sd} = \frac{25}{1,595} = 15,67 \text{ kN/cm}^2$$

- b) para ruptura da seção líquida

$$N_{t,Rd} = \frac{A_e f_u}{\gamma_{a2}} \quad \text{Ex. } \frac{N_{tRd}}{A_e} = \frac{F_u}{1,35} \rightarrow \sigma_{Sd} \cdot 1,45 = \frac{40}{1,35} \rightarrow \sigma_{Sd} = \frac{40}{1,957} = 20,44 \text{ kN/cm}^2$$

onde:

A_g é a área bruta da seção transversal da barra;

A_e é a área líquida efetiva da seção transversal da barra, determinada conforme 5.2.3;

f_y é a resistência ao escoamento do aço;

f_u é a resistência à ruptura do aço.

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

5.2.3 Área líquida efetiva

A área líquida efetiva de uma barra, A_e , é dada por:

$$A_e = C_t A_n$$

onde:


A_n é a área líquida da barra, determinada conforme 5.2.4;

C_t é um coeficiente de redução da área líquida, determinado conforme 5.2.5.

5.2.4.1 Em regiões com furos, feitos para ligação ou para qualquer outra finalidade, a área líquida, A_n , de uma barra é a soma dos produtos da espessura pela largura líquida de cada elemento, calculada como segue:

- em ligações parafusadas, a largura dos furos deve ser considerada 2,0 mm maior que a dimensão máxima desses furos, definida em 6.3.6, perpendicular à direção da força aplicada (alternativamente, caso se possa garantir que os furos sejam executados com broca, pode-se usar a largura igual à dimensão máxima);


Área Líquida (A_n):

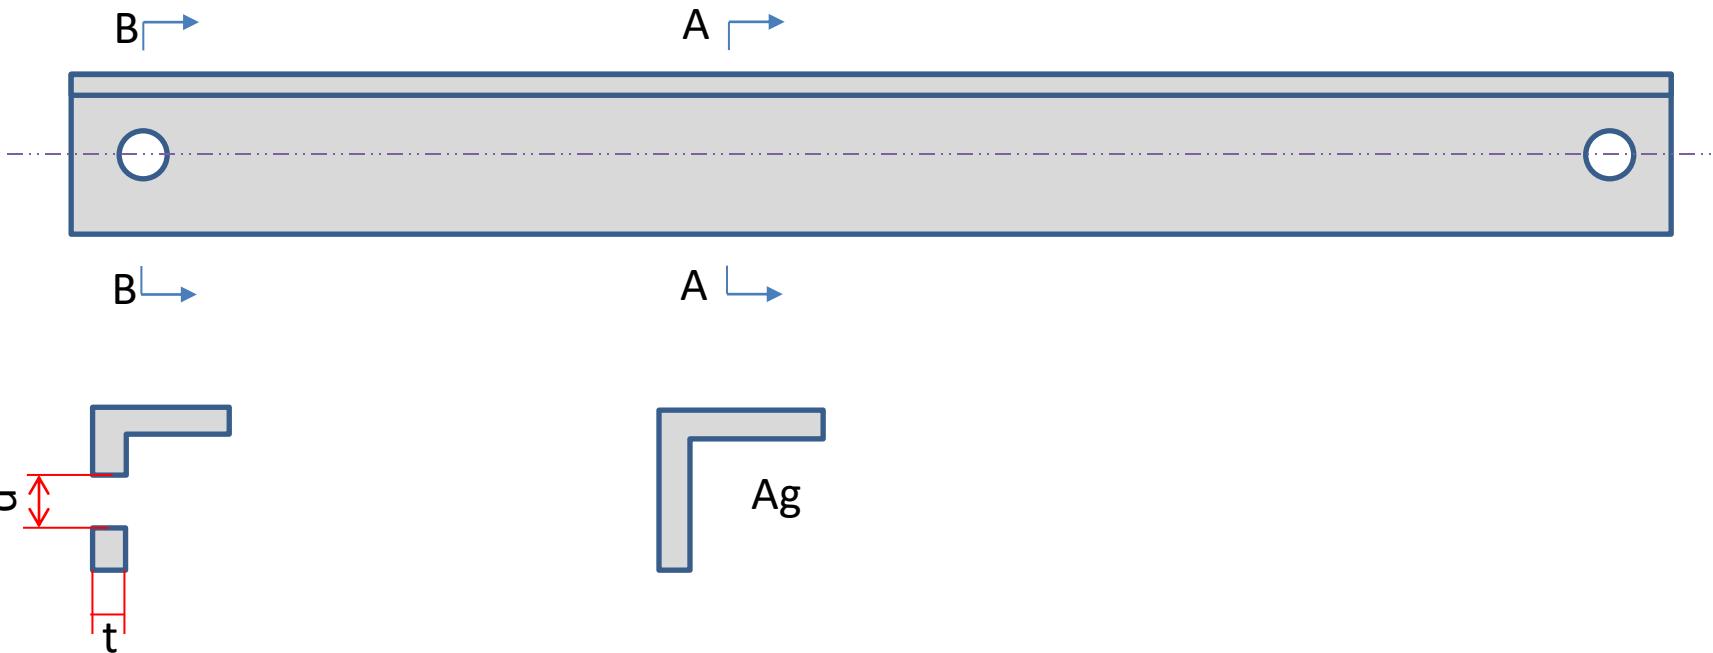

$$A_n = A_g - d' \cdot t$$

$$d' = D_p + 1,5_{mm} + 2_{mm}$$


Área Líquida (A_n):

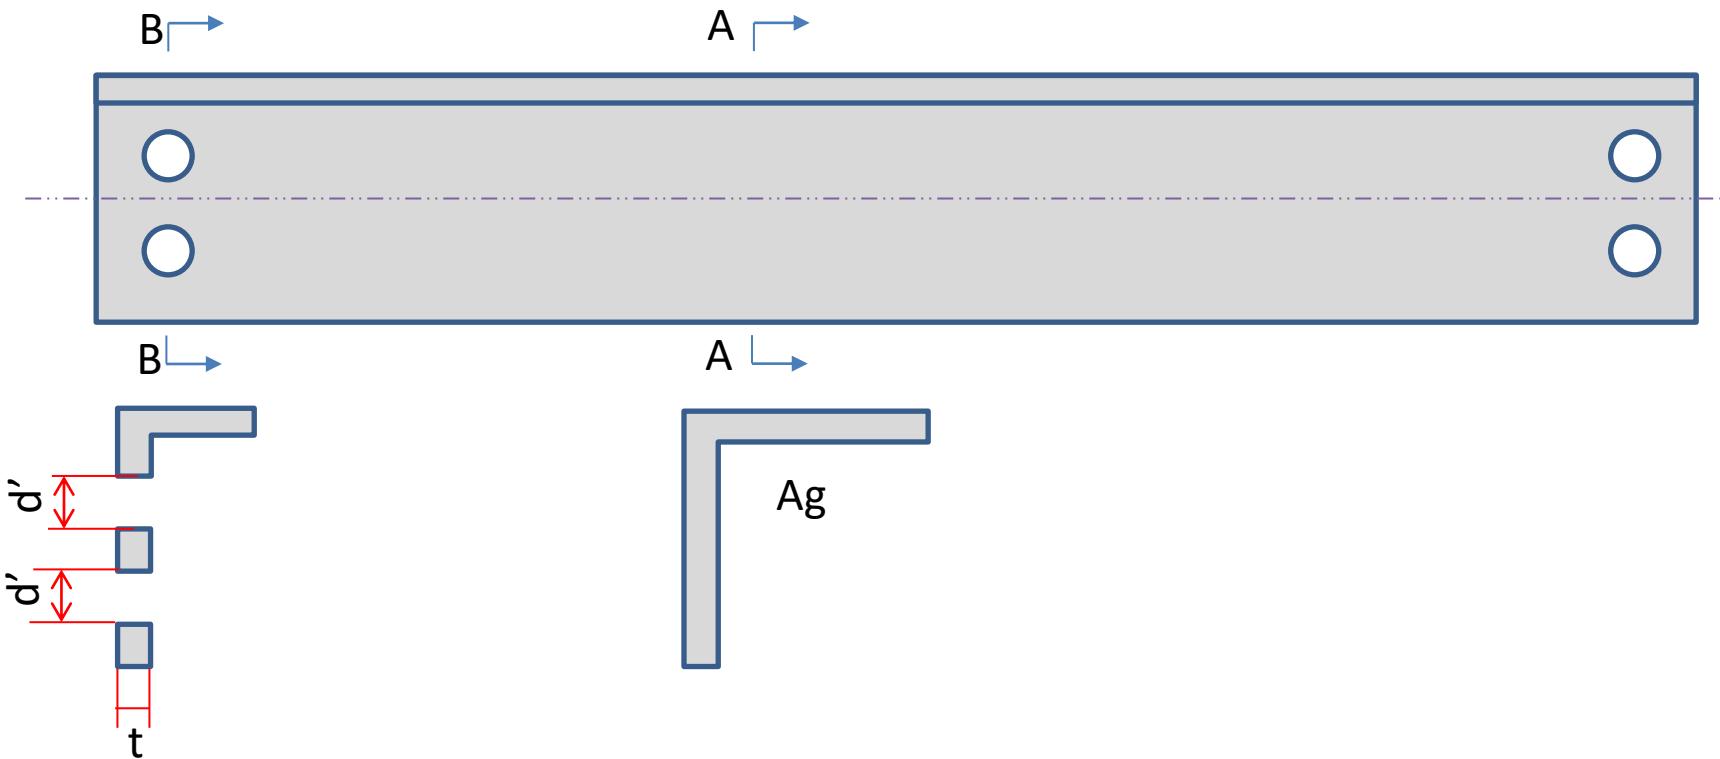

$$A_n = A_g - 2 \cdot (d' \cdot t)$$

$$d' = D_p + 1,5_{mm} + 2_{mm}$$

Área Líquida (A_n):

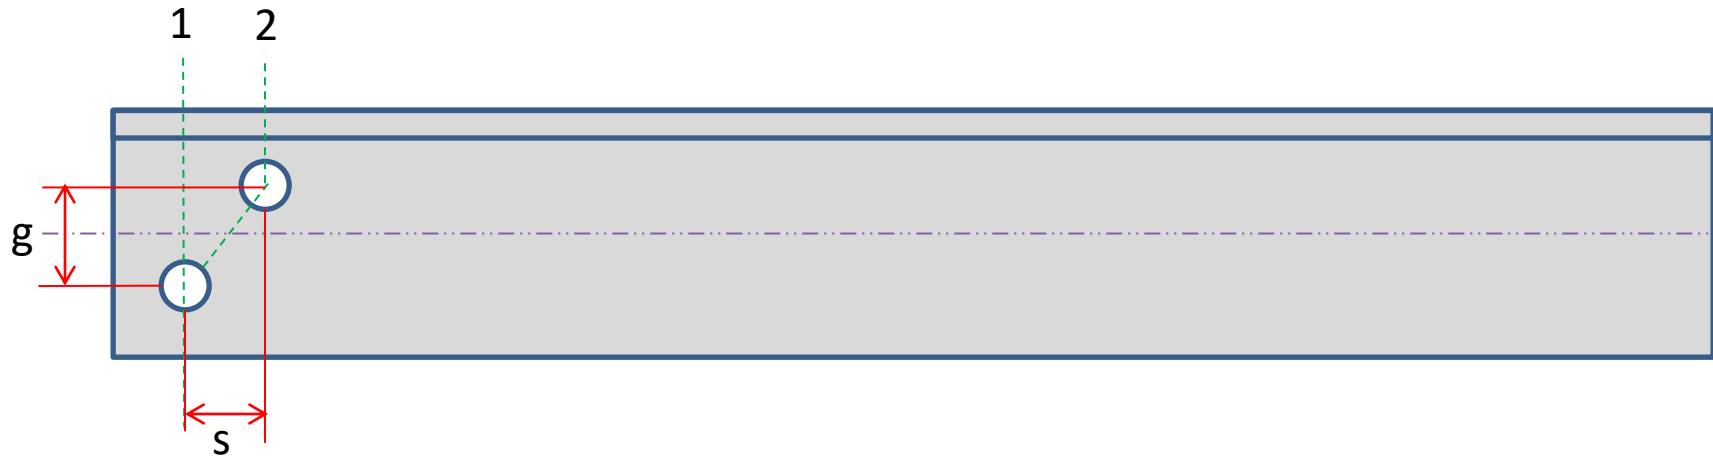


Escolhemos a menor das áreas líquidas

$$A_n = A_g - d' \cdot t \text{ (Caminho 1)}$$

$$A_n = A_g - (2 \cdot d' \cdot t) + \frac{s^2}{4g} \cdot t \text{ (Caminho 2)}$$

- b) no caso de uma série de furos distribuídos transversalmente ao eixo da barra, em diagonal a esse eixo ou em ziguezague, a largura líquida dessa parte da barra deve ser calculada deduzindo-se da largura bruta a soma das larguras de todos os furos em cadeia, e somando-se para cada linha ligando dois furos a quantidade $s^2/(4g)$, sendo s e g , respectivamente, os espaçamentos longitudinal e transversal (gabarito) entre esses dois furos (Figura 4);
- c) a largura líquida crítica daquela parte da barra será obtida pela cadeia de furos que produza a menor das larguras líquidas, para as diferentes possibilidades de linhas de ruptura;

Área Líquida (A_n):

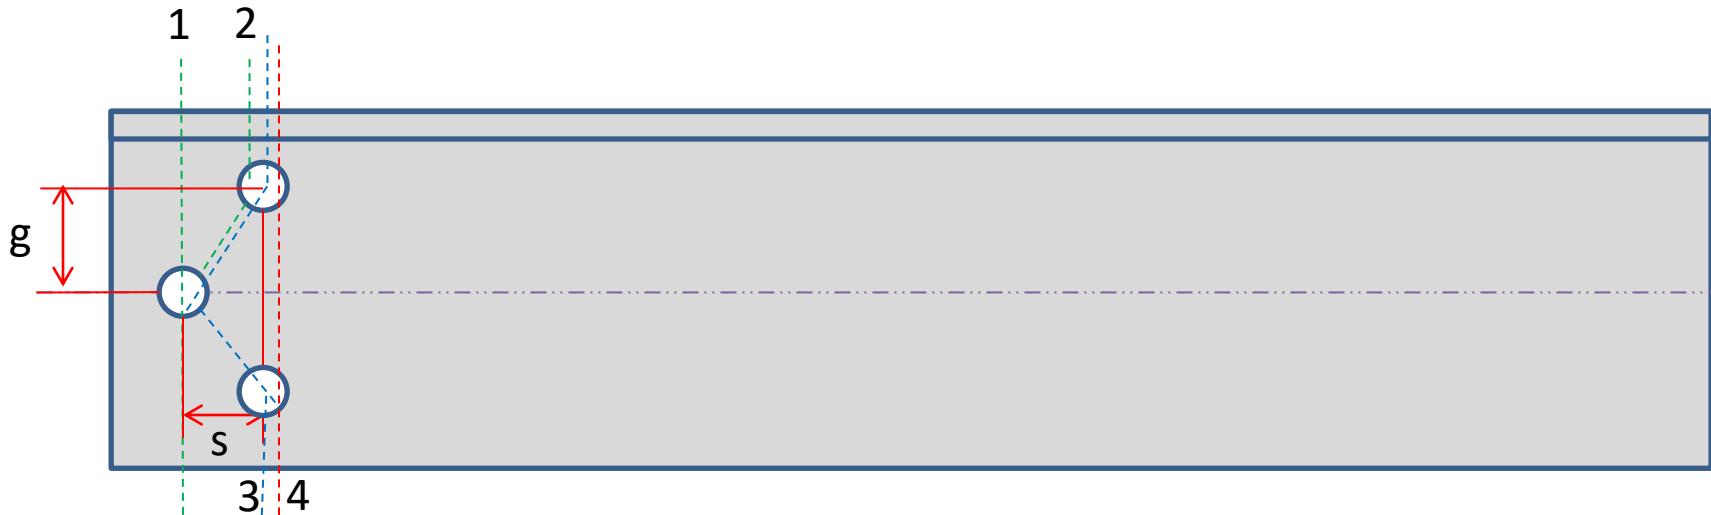


$$A_n = A_g - d' \cdot t \text{ (Caminho 1)}$$

$$A_n = A_g - (2 \cdot d') \cdot t + \frac{s^2}{4g} \cdot t \text{ (Caminho 2)}$$

$$A_n = A_g - (3 \cdot d') \cdot t + 2 \cdot \frac{s^2}{4g} \cdot t \text{ (Caminho 3)}$$

$$A_n = A_g - 2 \cdot d' \cdot t \text{ (Caminho 4)}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

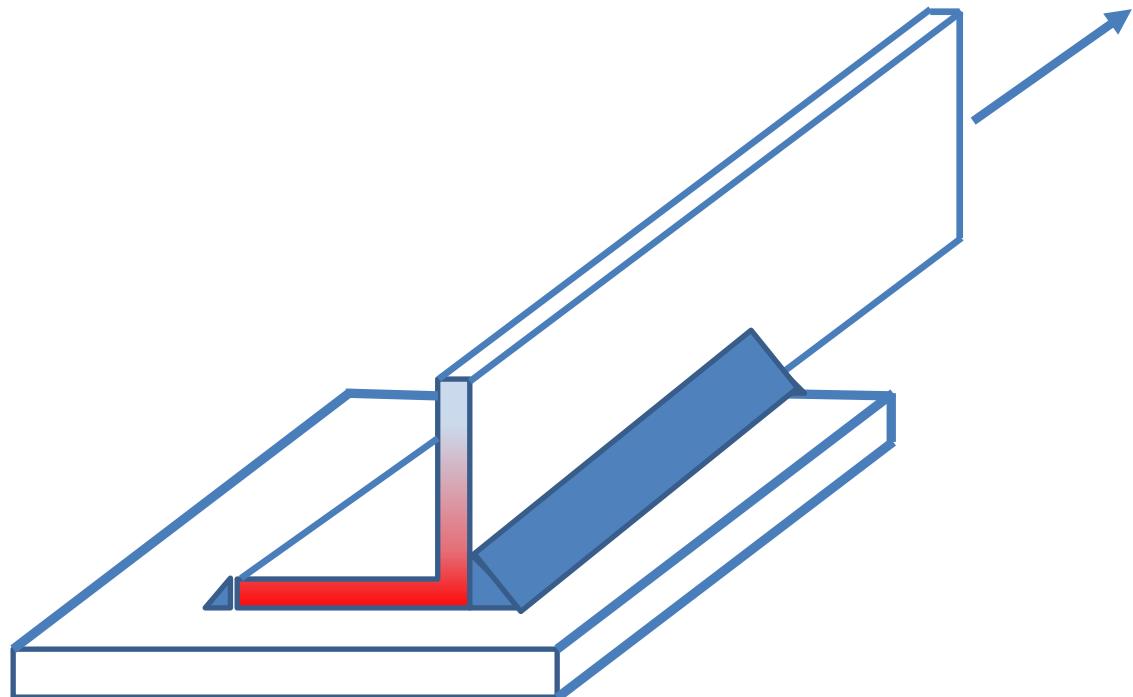

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

5.2.5 Coeficiente de redução

O coeficiente de redução da área líquida, C_t , tem os seguintes valores:

- a) quando a força de tração for transmitida diretamente para cada um dos elementos da seção transversal da barra, por soldas ou parafusos:

$$C_t = 1,00$$

- b) quando a força de tração for transmitida somente por soldas transversais:

$$C_t = \frac{A_c}{A_g}$$

onde A_c é a área da seção transversal dos elementos conectados;

- c) nas barras com seções transversais abertas, quando a força de tração for transmitida somente por parafusos ou somente por soldas longitudinais ou ainda por uma combinação de soldas longitudinais e transversais para alguns (não todos) elementos da seção transversal (devendo, no entanto, ser usado 0,90 como limite superior, e não se permitindo o uso de ligações que resultem em um valor inferior a 0,60):

$$C_t = 1 - \frac{e_c}{l_c}$$

onde:

e_c é a excentricidade da ligação, igual à distância do centro geométrico da seção da barra, G , ao plano de cisalhamento da ligação (em perfis com um plano de simetria, a ligação deve ser simétrica em relação a ele e são consideradas, para cálculo de C_t , duas barras fictícias e simétricas, cada uma correspondente a um plano de cisalhamento da ligação, por exemplo, duas seções T no caso de perfis I ou H ligados pelas mesas ou duas seções U, no caso desses perfis serem ligados pela alma - ver Figura 5);

l_c é o comprimento efetivo da ligação (esse comprimento, nas ligações soldadas, é igual ao comprimento da solda na direção da força axial; nas ligações parafusadas é igual a distância do primeiro ao último parafuso da linha de furação com maior número de parafusos na direção da força axial);

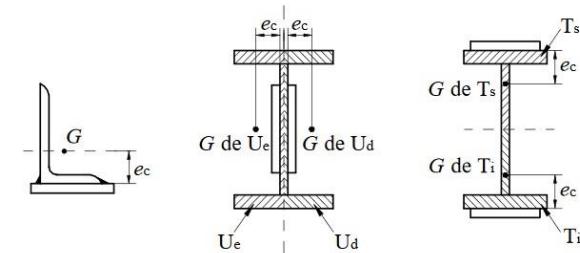


Figura 5 — Ilustração dos valores de e_c em seções abertas

EUROCÓDIGO 3 EM-1993-1-8:2005 3.10.1

- (2) A single angle in tension connected by a single row of bolts in one leg, see Figure 3.9, may be treated as concentrically loaded over an effective net section for which the design ultimate resistance should be determined as follows:

with 1 bolt:
$$N_{u,Rd} = \frac{2,0(e_2 - 0,5d_0)t f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.11)$$

with 2 bolts:
$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_2 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.12)$$

with 3 or more bolts:
$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_3 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \quad \dots (3.13)$$


where:

β_2 and β_3 are reduction factors dependent on the pitch p_1 as given in Table 3.8. For intermediate values of p_1 the value of β may be determined by linear interpolation;



A_{net} is the net area of the angle. For an unequal-leg angle connected by its smaller leg, A_{net} should be taken as equal to the net section area of an equivalent equal-leg angle of leg size equal to that of the smaller leg.

Table 3.8: Reduction factors β_2 and β_3

Pitch	p_1	$\leq 2,5 d_0$	$\geq 5,0 d_0$
2 bolts	β_2	0,4	0,7
3 bolts or more	β_3	0,5	0,7


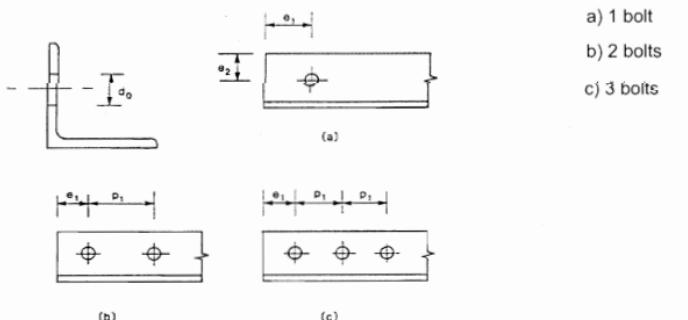


DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

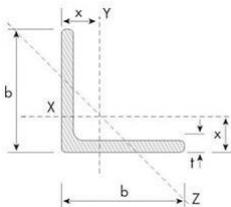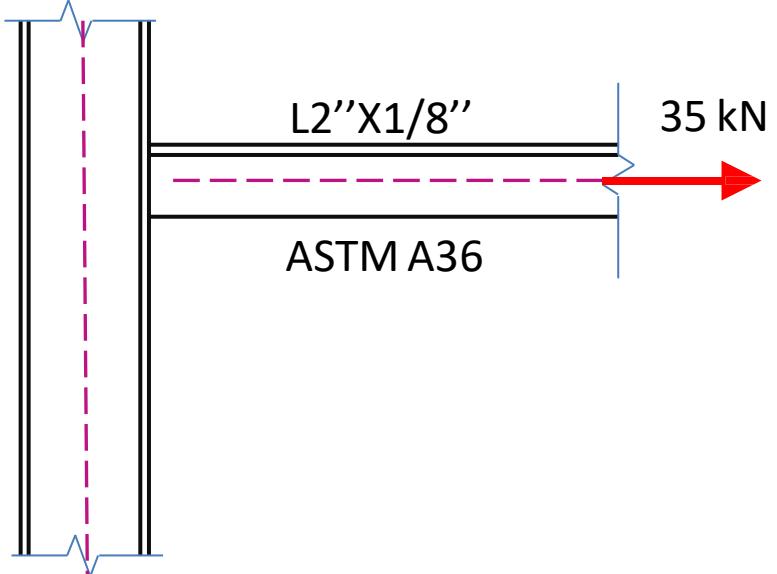

bf pol	mm mm	Peso Nominal	tf		Área	Jx=Jy	Wx=Wy	rx=ry	rz min.	x
		Kg/m	pol	cm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm
5/8"	15,880	0,57		0,250						
3/4"	19,050	0,71		0,250						
1/2"	12,700	0,55	1/8"	0,317	0,70	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43
5/8"	15,880	0,71	1/8"	0,317	0,90	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51
3/4"	19,050	0,87	1/8"	0,317	1,11	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59
7/8"	22,200	1,04	1/8"	0,317	1,32	0,58	0,38	0,66	0,46	0,66
1"	25,400	1,19	1/8"	0,317	1,48	0,83	0,49	0,79	0,48	0,76
	22,200	1,73	3/16"	0,476	2,19	1,25	0,66	0,76	0,48	0,81
1.1/4"	31,750	1,50	1/8"	0,317	1,93	1,67	0,82	0,97	0,64	0,89
	2,20	2,20	3/16"	0,476	2,77	2,50	1,15	0,97	0,61	0,97
	2,66	2,66	1/4"	0,635	3,62	3,33	1,47	0,94	0,61	1,02
1.1/2"	38,100	1,83	1/8"	0,317	2,32	3,33	1,15	1,17	0,76	1,07
	2,68	2,68	3/16"	0,476	3,42	4,58	1,64	1,17	0,74	1,12
	3,48	3,48	1/4"	0,635	4,45	5,83	2,13	1,15	0,74	1,19
1.3/4"	44,450	2,14	1/8"	0,317	2,71	5,41	1,64	1,40	0,89	1,22
	3,15	3,15	3/16"	0,476	4,00	7,50	2,30	1,37	0,89	1,30
	4,12	4,12	1/4"	0,635	5,22	9,57	3,13	1,35	0,86	1,35
2"	50,800	2,46	1/8"	0,317	3,10	7,91	2,13	1,60	1,02	1,40
	3,63	3,63	3/16"	0,476	4,58	11,70	3,13	1,58	1,02	1,45
	4,74	4,74	1/4"	0,635	6,06	14,60	4,10	1,55	0,99	1,50
	5,83	5,83	5/16"	0,794	7,42	17,50	4,91	1,53	0,99	1,55
	6,99	6,99	3/8"	0,952	8,76	20,00	5,73	1,50	0,99	1,63
2.1/2"	63,500	4,57	3/16"	0,476	5,80	23,00	4,91	1,98	1,24	1,75
	6,10	6,10	1/4"	0,635	7,67	29,00	6,40	1,96	1,24	1,83
	7,44	7,44	5/16"	0,794	9,48	35,00	7,87	1,93	1,24	1,88
	8,78	8,78	3/8"	0,952	11,16	41,00	9,35	1,91	1,22	1,93
	9,52	9,52	1/2"	1,270	17,74	91,00	18,00			
3"	76,200	5,52	3/16"	0,476	7,03	40,00	7,21	2,39	1,50	2,08
	7,29	7,29	1/4"	0,635	9,29	50,00	9,50	2,36	1,50	2,13
	9,07	9,07	5/16"	0,794	11,48	62,00	11,60	2,34	1,50	2,21
	10,71	10,71	3/8"	0,952	13,61	75,00	13,60	2,31	1,47	2,26
	14,00	14,00	1/2"	1,270	17,74	91,00	18,00	2,29	1,47	2,36
3.1/2"	88,900	8,56	1/4"	0,635	10,90	83,70	13,00	2,77	1,76	2,46
	10,59	10,59	5/16"	0,794	13,50	102,00	16,00	2,75	1,75	2,52
	12,58	12,58	3/8"	0,952	16,00	121,00	19,20	2,75	1,75	2,58
	9,81	9,81	1/4"	0,635	12,51	125,00	16,40	3,17	2,00	2,77
	12,19	12,19	5/16"	0,794	15,48	154,00	21,30	3,15	2,00	2,84
4"	101,600	14,57	3/8"	0,952	18,45	183,00	24,60	3,12	2,00	2,90
	16,80	16,80	7/16"	1,111	21,35	208,00	29,50	3,12	1,98	2,95
	19,03	19,03	1/2"	1,270	24,19	233,00	32,80	3,10	1,98	3,00
	12,34	12,34	1/4"	0,635	15,73	251,63	27,09	4,00	2,53	3,41
	15,31	15,31	5/16"	0,794	19,50	308,00	33,40	3,97	2,53	3,47
5"	127,000	18,30	3/8"	0,952	23,29	362,00	39,50	3,94	2,51	3,53
	24,10	24,10	1/2"	1,270	30,64	470,00	52,50	3,91	2,49	3,63
	29,80	29,80	5/8"	1,588	37,80	566,00	64,00	3,86	2,46	3,76
	23,52	23,52	7/16"	1,111	26,96	416,68	45,71	3,93	2,50	3,58
	22,20	22,20	3/8"	0,952	28,10	641,00	57,40	4,78	3,02	4,17
6"	152,400	29,20	1/2"	1,270	37,09	828,00	75,40	4,72	3,00	4,27
	36,00	36,00	5/8"	1,588	45,86	1,007,00	93,50	4,67	2,97	4,39
	42,70	42,70	3/4"	1,905	54,44	1,173,00	109,90	4,65	2,97	4,52
8"	203,200	48,70	5/8"	1,588	62,90	2,472,40	168,90	6,31	4,01	5,66
	57,90	57,90	3/4"	1,905	73,81	2,901,10	199,90	6,27	3,99	5,79

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

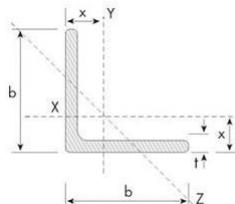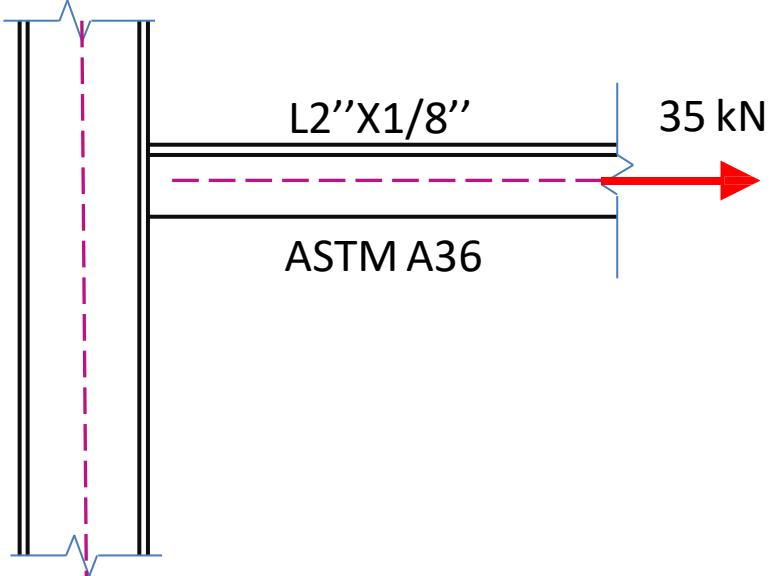


bf pol	mm mm	Peso Nominal	tf		Área	Jx=Jy	Wx=Wy	rx=ry	rz min.	x
		Kg/m	pol	cm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm	cm
5/8"	15,880	0,57		0,250						
3/4"	19,050	0,71		0,250						
1/2"	12,700	0,55	1/8"	0,317	0,70	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43
5/8"	15,880	0,71	1/8"	0,317	0,90	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51
3/4"	19,050	0,87	1/8"	0,317	1,11	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59
7/8"	22,200	1,04	1/8"	0,317	1,32	0,58	0,38	0,66	0,46	0,66
1"	25,400	1,19	1/8"	0,317	1,48	0,83	0,49	0,79	0,48	0,76
	1,73	3/16"	0,476	2,19	1,25	0,66	0,66	0,76	0,48	0,81
	2,22	1/4"	0,635	2,84	1,66	0,98	0,76	0,76	0,48	0,86
1.1/4"	31,750	1,50	1/8"	0,317	1,93	1,67	0,82	0,97	0,64	0,89
	2,20	3/16"	0,476	2,77	2,50	1,15	1,15	0,97	0,61	0,97
	2,66	1/4"	0,635	3,62	3,33	1,47	0,94	0,61	0,61	1,02
1.1/2"	38,100	1,83	1/8"	0,317	2,32	3,33	1,15	1,17	0,76	1,07
	2,68	3/16"	0,476	3,42	4,58	1,64	1,64	1,17	0,74	1,12
	3,48	1/4"	0,635	4,45	5,83	2,13	2,13	1,15	0,74	1,19
1.3/4"	44,450	2,14	1/8"	0,317	2,71	5,41	1,64	1,40	0,89	1,22
	3,15	3/16"	0,476	4,00	7,50	2,30	1,37	0,89	1,30	
	4,12	1/4"	0,635	5,22	9,57	3,13	1,35	0,86	1,35	
2"	50,800	2,46	1/8"	0,317	3,10	7,91	2,13	1,60	1,02	1,40
	3,63	3/16"	0,476	4,58	11,70	3,13	1,58	1,02	1,45	
	4,74	1/4"	0,635	6,06	14,60	4,10	1,55	0,99	1,50	
	5,83	5/16"	0,794	7,42	17,50	4,91	1,53	0,99	1,55	
	6,99	3/8"	0,952	8,76	20,00	5,73	1,50	0,99	1,63	
2.1/2"	63,500	4,57	3/16"	0,476	5,80	23,00	4,91	1,98	1,24	1,75
	6,10	1/4"	0,635	7,67	29,00	6,40	1,96	1,24	1,83	
	7,44	5/16"	0,794	9,48	35,00	7,87	1,93	1,24	1,88	
	8,78	3/8"	0,952	11,16	41,00	9,35	1,91	1,22	1,93	
3"	76,200	5,52	3/16"	0,476	7,03	40,00	7,21	2,39	1,50	2,08
	7,29	1/4"	0,635	9,29	50,00	9,50	2,36	1,56	2,13	
	9,07	5/16"	0,794	11,48	62,00	11,60	2,34	1,50	2,21	
	10,71	3/8"	0,952	13,61	75,00	13,60	2,31	1,47	2,26	
	14,00	1/2"	1,270	17,74	91,00	18,00	2,29	1,47	2,36	
3.1/2"	88,900	8,56	1/4"	0,635	10,90	83,70	13,00	2,77	1,76	2,46
	10,59	5/16"	0,794	13,50	102,00	16,00	2,75	1,75	2,52	
	12,58	3/8"	0,952	16,00	121,00	19,20	2,75	1,75	2,58	
4"	101,600	9,81	1/4"	0,635	12,51	125,00	16,40	3,17	2,00	2,77
	12,19	5/16"	0,794	15,48	154,00	21,30	3,15	2,00	2,84	
	14,57	3/8"	0,952	18,45	183,00	24,60	3,12	2,00	2,90	
	16,80	7/16"	1,111	21,35	208,00	29,50	3,12	1,98	2,95	
	19,03	1/2"	1,270	24,19	233,00	32,80	3,10	1,98	3,00	
5"	127,000	12,34	1/4"	0,635	15,73	251,63	27,09	4,00	2,53	3,41
	15,31	5/16"	0,794	19,50	308,00	33,40	3,97	2,53	3,47	
	18,30	3/8"	0,952	23,29	362,00	39,50	3,94	2,51	3,53	
	24,10	1/2"	1,270	30,64	470,00	52,50	3,91	2,49	3,63	
	29,80	5/8"	1,588	37,80	566,00	64,00	3,86	2,46	3,76	
6"	152,400	22,20	3/8"	0,952	28,10	641,00	57,40	4,78	3,02	4,17
	29,20	1/2"	1,270	37,09	828,00	75,40	4,72	3,00	4,27	
	36,00	5/8"	1,588	45,86	1,007,00	93,50	4,67	2,97	4,39	
8"	203,200	48,70	5/8"	1,588	62,90	2,472,40	168,90	6,31	4,01	5,66
	57,90	3/4"	1,905	73,81	2,901,10	199,90	6,27	3,99	5,79	

Passo 2: por se tratar de verificação de resistência de perfil à tração, sem furos, verifica-se o escoamento na seção bruta

$$N_t, R_d \quad \frac{A_g \cdot F_y}{\gamma_1} = \frac{3,10 \cdot 25}{1,1} = 70,45 \text{ kN} > 35 \text{ kN} \quad \text{OK!}$$

Perfil está sendo submetido a 50% de sua capacidade nominal de projeto

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

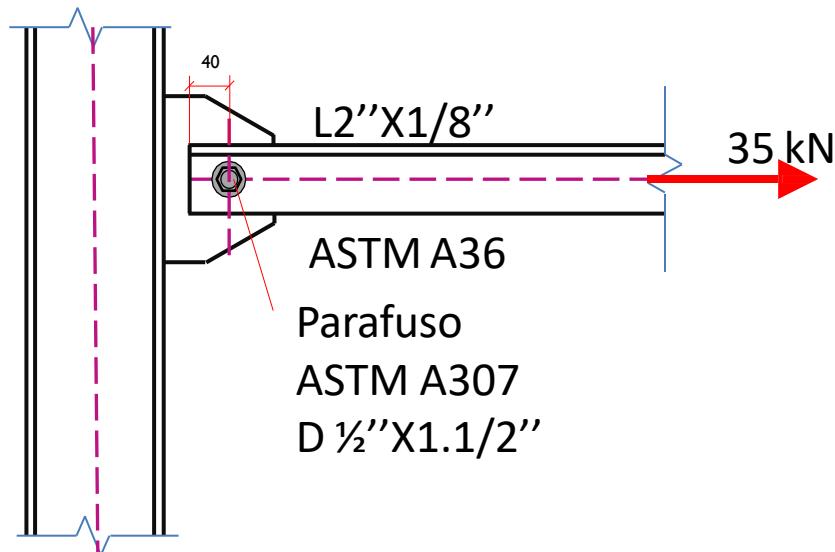


Calcular o diâmetro efetivo do furo

$$d' = 12,7 + 1,5 + 2,00 = 16,2 \text{ mm}$$

Tabela 12 — Dimensões máximas de furos para parafusos e barras redondas rosqueadas

	Diâmetro do parafuso ou barra redonda rosqueada d_b	Diâmetro do furo-padrão	Diâmetro do furo alargado	Dimensões do furo pouco alongado	Dimensões do furo muito alongado
Dimensões em milímetros	≤ 24	$d_b + 1,5$	$d_b + 5$	$(d_b + 1,5) \times (d_b + 6)$	$(d_b + 1,5) \times 2,5 d_b$
Dimensões em polegadas	$\leq 7/8$	$d_b + 1/16$	$d_b + 3/16$	$(d_b + 1/16) \times (d_b + 1/4)$	$(d_b + 1/16) \times 2,5 d_b$
	27	28,5	33	$28,5 \times 35$	$28,5 \times 67,5$
	≥ 30	$d_b + 1,5$	$d_b + 8$	$(d_b + 1,5) \times (d_b + 9,5)$	$(d_b + 1,5) \times 2,5 d_b$
	$\leq 7/8$	$d_b + 1/16$	$d_b + 5/16$	$(d_b + 1/16) \times (d_b + 3/8)$	$(d_b + 1/16) \times 2,5 d_b$
	1	$1\frac{1}{16}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{16} \times 1\frac{5}{16}$	$1\frac{1}{16} \times 2\frac{1}{2}$
	$\geq 11/8$	$d_b + 1/16$	$d_b + 5/16$	$(d_b + 1/16) \times (d_b + 3/8)$	$(d_b + 1/16) \times 2,5 d_b$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

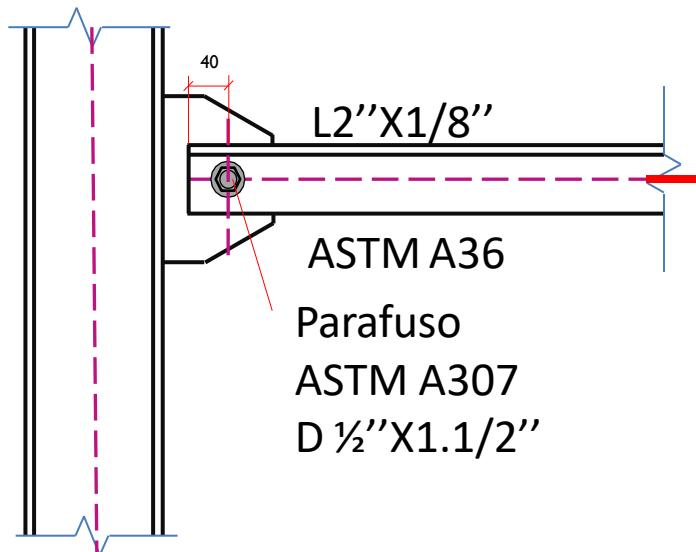

Verificação da seção líquida à ruptura

$$Nt, Rd = \frac{2(e_2 - 0,5d'). t. F_u}{1,35}$$


$$Nt, Rd = \frac{2(2,54 - 0,5 \cdot 1,62) \cdot 0,318 \cdot 40}{1,35}$$

$$Nt, Rd = 32,60 \text{ (NÃO OK!)}$$

Verificação da seção Bruta ao Escoamento

$$Nt, Rd = \frac{A_g \cdot F_y}{1,1} = \frac{3,10 \cdot 25}{1,1} = 70,45 \text{ kN OK}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

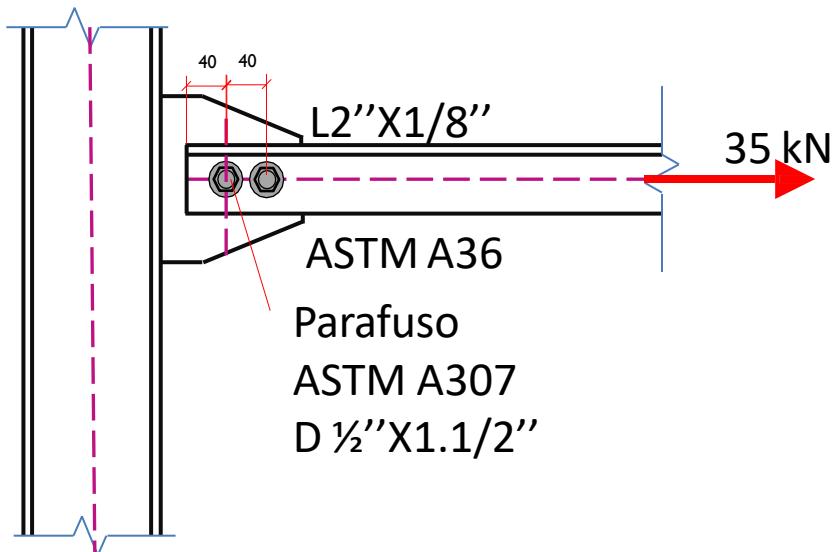

Verificação da seção líquida à ruptura

$$d' = 12,7 + 1,5 + 2,00 = 16,2 \text{ mm}$$

$$A_n = A_g - d' \cdot t = 3,10 - 1,62 \cdot 0,318$$

$$A_n = 2,58 \text{ cm}^2$$

$$C_t = 1 - \frac{e_c}{L_c} = 1 - \frac{1,40}{4} = 0,65$$


$$A_e = C_t \cdot A_n = 2,58 \cdot 0,65 = 1,677 \text{ cm}^2$$

$$N_t, R_d = \frac{A_e \cdot F_u}{1,35} = \frac{1,677 \cdot 40}{1,35} = 49,68 \text{ kN } \textcolor{red}{OK!}$$

Verificação da seção bruta ao escoamento

$$N_t, R_d = \frac{A_g \cdot F_y}{\gamma_1} = \frac{3,10 \cdot 25}{1,1} = 70,45 \text{ kN} > 35 \text{ kN } \textcolor{red}{OK!}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

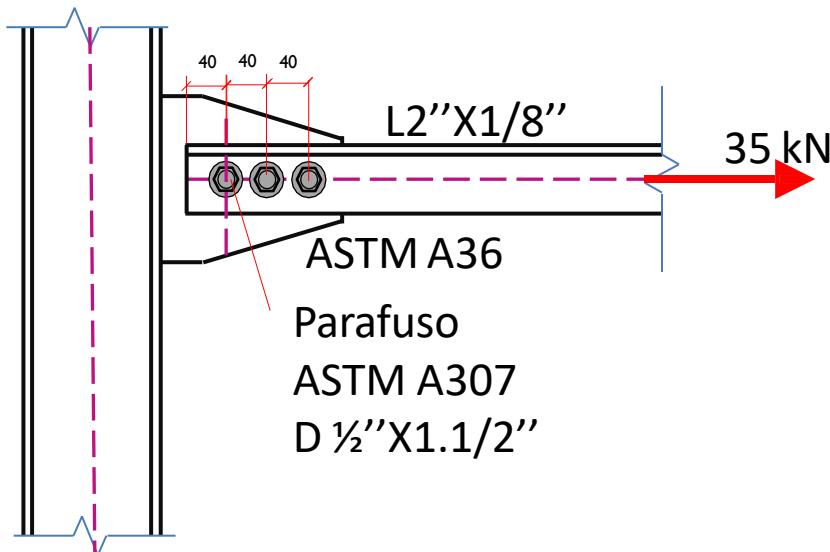

Verificação da seção líquida à ruptura

$$d' = 12,7 + 1,5 + 2,00 = 16,2 \text{ mm}$$

$$A_n = A_g - d'.t = 3,10 - 1,62 \cdot 0,318$$

$$A_n = 2,58 \text{ cm}^2$$

$$C_t = 1 - \frac{e_c}{L_c} = 1 - \frac{1,40}{8} = 0,82$$


$$A_e = C_t \cdot A_n = 2,58 \cdot 0,82 = 2,12 \text{ cm}^2$$

$$N_t, R_d = \frac{A_e \cdot F_u}{1,35} = \frac{2,12 \cdot 40}{1,35} = 62,31 \text{ kN } \textcolor{red}{OK!}$$

Verificação da seção bruta ao escoamento

$$N_t, R_d = \frac{A_g \cdot F_y}{\gamma_1} = \frac{3,10 \cdot 25}{1,1} = 70,45 \text{ kN} > 35 \text{ kN } \textcolor{red}{OK!}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

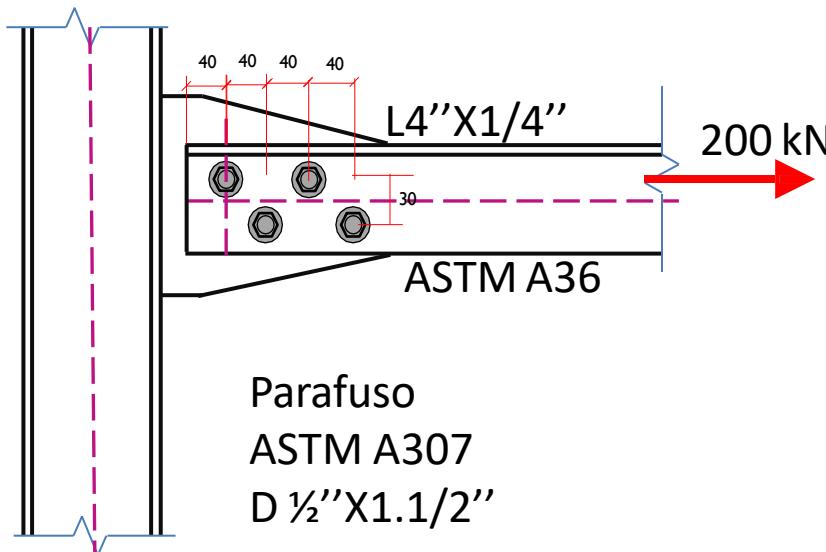

Parafuso
ASTM A307
 $D \frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$

Verificação da seção líquida à ruptura

$$d' = 12,7 + 1,5 + 2,00 = 16,2 \text{ mm}$$

$$A_n = A_g - d' \cdot t = 12,51 - 1,62 \cdot 0,635$$

$$A_n = 11,48 \text{ cm}^2 (\text{Caminho 1})$$

$$A_n = A_g - 2 \cdot d' \cdot t + \frac{s^2}{4g} \cdot t (\text{Caminho 2})$$

$$A_n = 12,51 - (2 \cdot 1,62 \cdot 0,635) + \frac{4^2}{4 \cdot 3} \cdot 0,635$$

$$\underline{A_n = 11,29 \text{ cm}^2}$$



$$C_t = 1 - \frac{e_c}{L_c} = 1 - \frac{2,77}{8} = 0,65$$

$$A_e = C_t \cdot A_n = 0,65 \cdot 11,29 = 7,34 \text{ cm}^2 \quad N_t, Rd = \frac{A_e \cdot F_u}{1,35} = \frac{7,34 \cdot 40}{1,35} = 217,48 \text{ kN } \textcolor{green}{OK!}$$

Verificação da seção bruta ao escoamento

$$N_t, R_d = \frac{A_g \cdot F_y}{\gamma_1} = \frac{12,51 \cdot 25}{1,1} = 284,32 \text{ kN} > 200 \text{ kN } \textcolor{green}{OK!}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

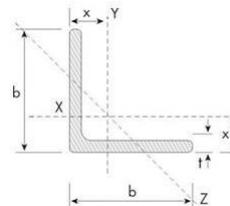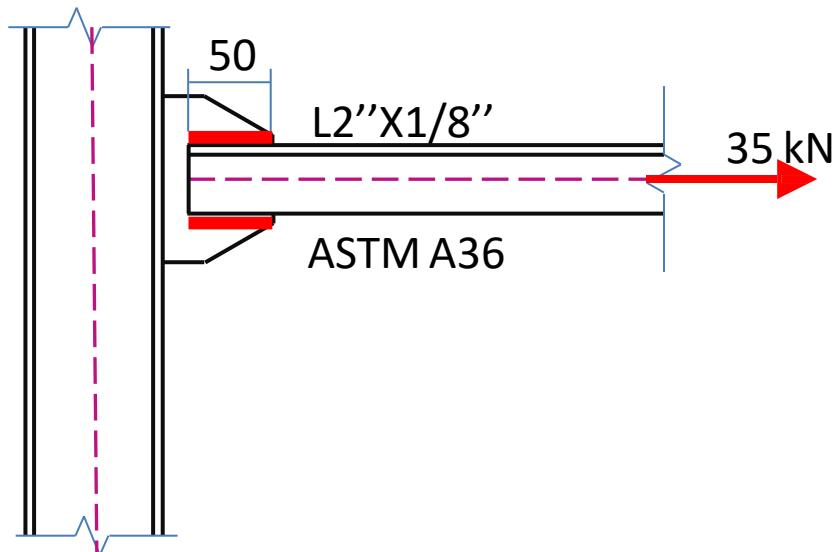

$$ec = 1,40\text{mm}$$

Cálculo da Área líquida efetiva:

$$Ae = Ct \cdot An$$
$$Ct = 1 - \frac{1,40}{5}$$
$$Ct = 0,72$$


Verificação do escoamento da seção bruta

$$N_{rd} = \frac{3,1 \cdot 10,25}{1,1} = 70,45 > 35 \text{ kN OK!!!}$$

Verificação da ruptura na ligação

$$N_{rd} = \frac{ct \cdot An \cdot Fu}{1,35} = \frac{0,72 \cdot 3,1 \cdot 40}{1,35} = 66,13 > 35 \text{ kN OK!!!}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

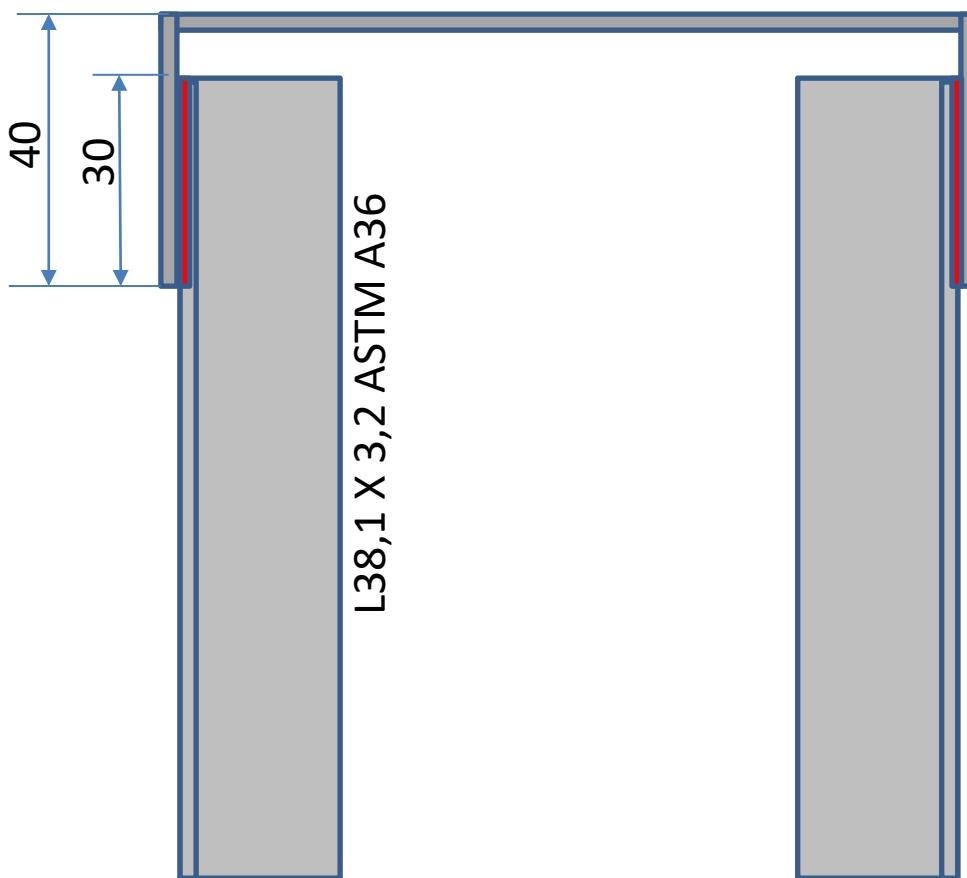

Determine a máxima resistência à tração da diagonal de cantoneira ao lado


$$C_t = 1 - \frac{e_c}{L_c} = 1 - \frac{1,07}{3} = 0,64$$

$$A_e = C_t \cdot A_n = 0,64 \cdot 2,32 = 1,48 \text{ cm}^2$$

$$Nt, Rd = \frac{A_e \cdot F_u}{1,35} = \frac{1,48 \cdot 40}{1,35} = 44 \text{ kN}$$

$$Nt, Rd = \frac{A_g \cdot F_y}{1,10} = \frac{2,32 \cdot 25}{1,10} = 52,72 \text{ kN}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

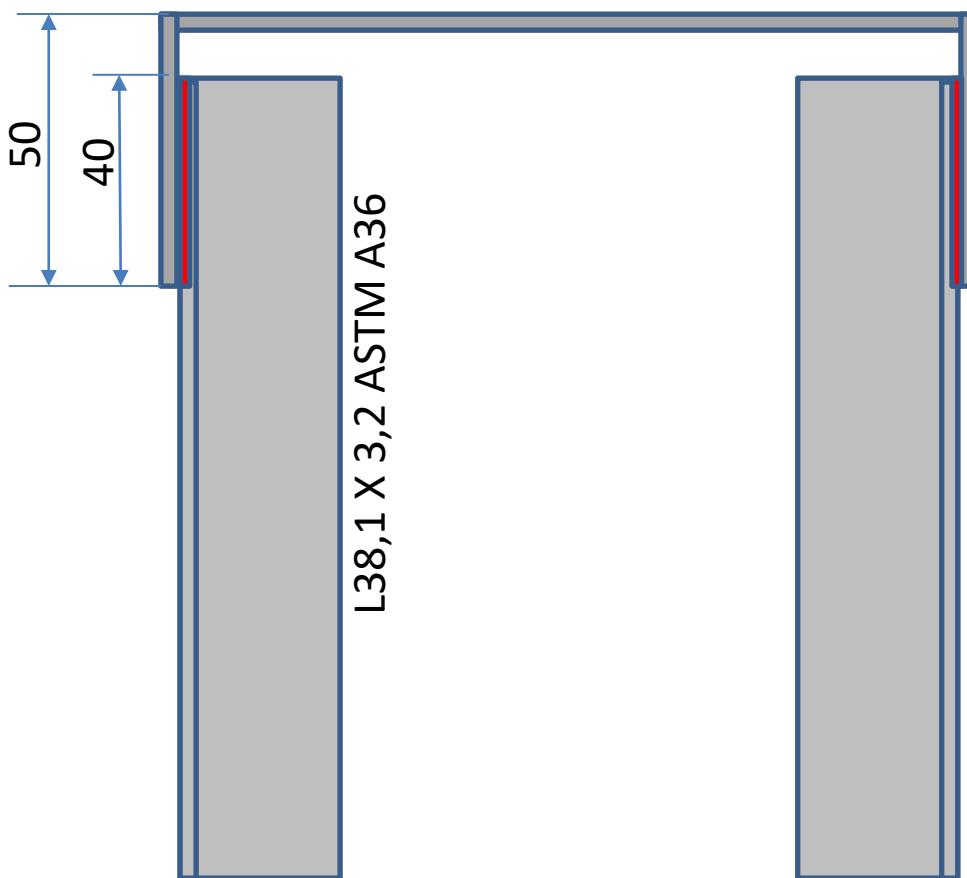

Determine a máxima resistência à tração da diagonal de cantoneira ao lado


$$C_t = 1 - \frac{e_c}{L_c} = 1 - \frac{1,07}{4} = 0,73$$

$$A_e = C_t \cdot A_n = 0,73 \cdot 2,32 = 1,69 \text{ cm}^2$$

$$Nt, Rd = \frac{A_e \cdot F_u}{1,35} = \frac{1,69 \cdot 40}{1,35} = 50,18 \text{ kN}$$

$$Nt, Rd = \frac{A_g \cdot F_y}{1,10} = \frac{2,32 \cdot 25}{1,10} = 52,72 \text{ kN}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

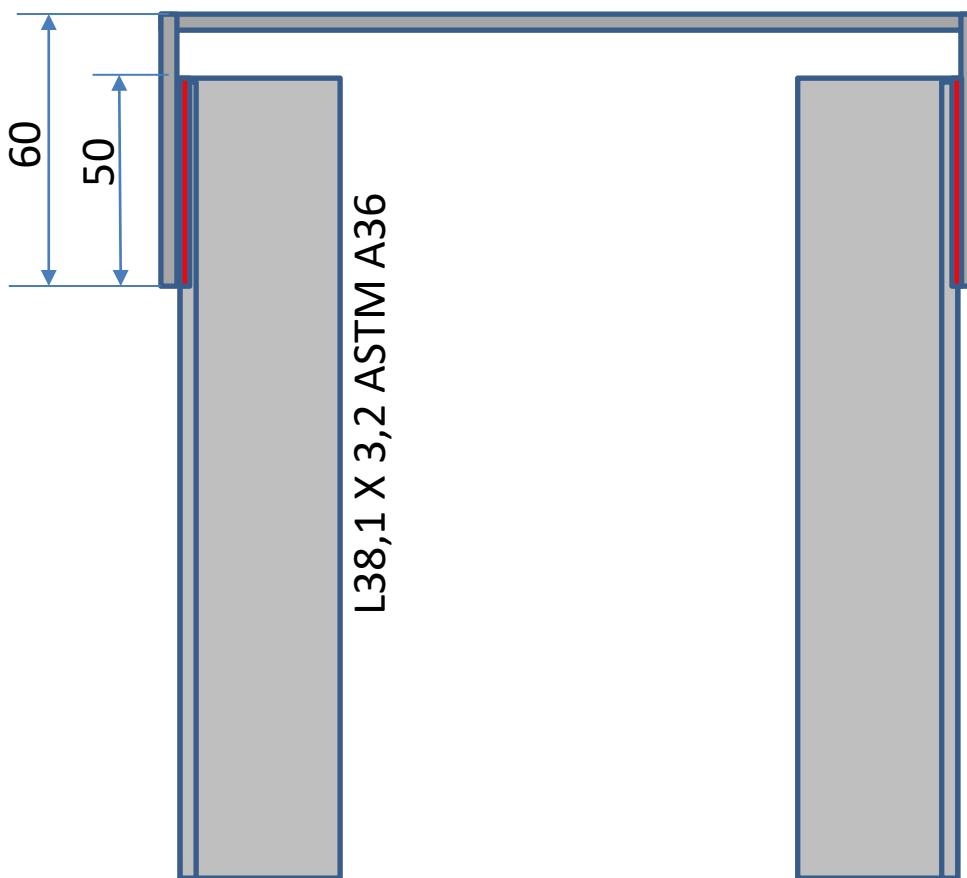

Determine a máxima resistência à tração da diagonal de cantoneira ao lado

$$C_t = 1 - \frac{e_c}{L_c} = 1 - \frac{1,07}{5} = 0,786$$

$$A_e = C_t \cdot A_n = 0,786 \cdot 2,32 = 1,823 \text{ cm}^2$$

$$Nt, Rd = \frac{A_e \cdot F_u}{1,35} = \frac{1,823 \cdot 40}{1,35} = 54,01 \text{ kN}$$

$$Nt, Rd = \frac{A_g \cdot F_y}{1,10} = \frac{2,32 \cdot 25}{1,10} = 52,72 \text{ kN}$$


Comprimento de Solda econômico para cantoneiras simples soldadas em apenas uma aba

$$\frac{A_g \cdot F_y}{1,10} = \frac{A_e \cdot F_u}{1,35} \quad \frac{A_g \cdot F_y}{1,10} = \frac{C_t \cdot A_n \cdot F_u}{1,35} \quad \frac{A_{\bar{g}} \cdot F_y}{1,10} = \frac{\left(1 - \frac{e_c}{L_c}\right) \cdot A_{\bar{g}} \cdot F_u}{1,35}$$

$$L_c = \frac{e_c}{1 - \frac{1,227 F_y}{F_u}} \quad L_c = 4,23 e_c \quad (\text{ASTM A36})$$

$$L_c = \frac{1,07}{1 - \frac{1,227 \cdot 25}{40}} = 4,55 \text{ cm}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

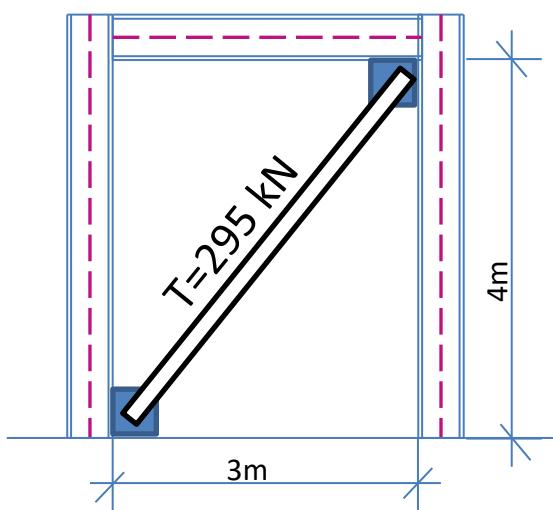

Determinar o perfil de cantoneira simples mais econômico para a situação ao lado, considerando que a esbeltez à tração prevista pela norma deve ser respeitada

Determinar também o comprimento e espessura de solda de filete econômicos

Passo 1. Descobrir o raio de giração (r) necessário:

$$L^2 = 3^2 + 4^2 = 5\text{m}$$

$$\lambda_{max} = 300$$

$$\frac{L}{r} = 300 \rightarrow \frac{500}{r} = 300 \rightarrow r_z = 1,67 \text{ cm}$$

Passo 2. Determinar a área mínima da cantoneira simples para Escoamento da seção Bruta

$$N_{tRd} = \frac{A_g \cdot F_y}{1,1}$$

$$295 = \frac{A_g \cdot 25}{1,1} \rightarrow A_g = 12,98 \text{ cm}^2$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

Buscar na tabela de cantoneiras o perfil mais leve que atenda às duas restrições:

$$Rz > 1,67\text{cm}$$

$$Ag > 12,98\text{cm}$$

Adotaremos L3.1/2 x 5/16"

O comprimento de solda econômico se dá quando a verificação de escoamento da seção bruta se iguala à verificação de ruptura da seção líquida

$$l_c = 4,23 \cdot e_c \rightarrow l_c = 4,23 \cdot 2,52 = 10,66\text{cm}$$

Adotaremos Lc=11cm (110mm)

bf		Peso Nominal	tf		Área	Jx=Jy	Wx=Wy	rx=ry	rz min.	x
pol	mm	Kg/m	pol	cm	cm ²	cm ⁴	cm ⁴	cm	cm	cm
5/8"	15,880	0,57		0,250						
3/4"	19,050	0,71		0,250						
1/2"	12,700	0,55	1/8"	0,317	0,70	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43
5/8"	15,880	0,71	1/8"	0,317	0,90	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51
3/4"	19,050	0,87	1/8"	0,317	1,11	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59
7/8"	22,200	1,04	1/8"	0,317	1,32	0,58	0,38	0,66	0,46	0,66
		1,19 1,73 2,22	1/8" 3/16" 1/4"	0,317 0,476 0,635	1,48 2,19 2,84	0,83 1,25 1,66	0,49 0,66 0,98	0,79 0,76 0,76	0,48 0,48 0,48	0,76 0,81 0,86
1 1/4"	31,750	1,50 2,20 2,86	1/8" 3/16" 1/4"	0,317 0,476 0,635	1,93 2,77 3,62	1,67 2,50 3,33	0,82 1,15 1,47	0,97 0,97 0,94	0,64 0,61 0,61	0,89 0,97 1,02
1 1/2"	38,100	1,83 2,68 3,48	1/8" 3/16" 1/4"	0,317 0,476 0,635	2,32 3,42 4,45	3,33 4,58 5,83	1,15 1,64 2,13	1,17 1,17 1,15	0,76 0,74 0,74	1,07 1,12 1,19
1 3/4"	44,450	2,14 3,15 4,12	1/8" 3/16" 1/4"	0,317 0,476 0,635	2,71 4,00 5,22	5,41 7,50 9,57	1,64 2,30 3,13	1,40 1,37 1,35	0,89 0,89 0,86	1,22 1,30 1,35
		2,46 3,63 4,74 5,83 6,99	1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"	0,317 0,476 0,635 0,794 0,952	3,10 4,58 6,06 7,42 8,76	7,91 11,70 14,60 17,50 20,00	2,13 3,13 4,10 4,91 5,73	1,60 1,58 1,55 1,53 1,50	1,02 1,02 1,02 0,99 0,99	1,40 1,45 1,50 1,55 1,63
2"	50,800	4,57 6,10 7,44 8,78	3/16" 1/4" 5/16" 3/8"	0,476 0,635 0,794 0,952	5,80 7,67 9,48 11,16	23,00 29,00 35,00 41,00	4,91 6,40 7,87 9,35	1,98 1,96 1,93 1,91	1,24 1,24 1,24 1,22	1,75 1,83 1,88 1,93
		5,52 7,29 9,07 10,71 14,00	3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"	0,476 0,635 0,794 0,952 1,270	7,03 9,29 11,48 13,61 17,74	40,00 50,00 62,00 75,00 91,00	7,21 9,50 11,60 13,60 18,00	2,39 2,36 2,34 2,31 2,29	1,50 1,58 1,50 1,47 1,47	2,08 2,13 2,21 2,26 2,36
3 1/2"	76,200	8,66 10,59 12,58	1/4" 5/16" 3/8"	0,635 0,794 0,952	10,90 13,50 16,00	83,70 102,00 121,00	13,00 16,00 19,20	2,77 2,75 2,75	1,76 1,75 1,75	2,46 2,52 2,58
		9,81 12,19 14,57 16,80 19,03	1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2"	0,635 0,794 0,952 1,111 1,270	12,51 15,48 18,45 21,35 24,19	125,00 154,00 183,00 208,00 233,00	16,40 21,30 24,60 29,50 32,80	3,17 3,15 3,12 3,12 3,10	2,00 2,00 2,00 1,98 1,98	2,77 2,84 2,90 2,95 3,00
4"	101,600	12,34 15,31 18,30 24,10 29,80 33,52	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 7/16"	0,635 0,794 0,952 1,270 1,588 1,111	15,73 19,50 23,29 30,64 37,80 26,96	251,63 308,00 362,00 470,00 566,00 416,68	27,09 33,40 39,50 52,50 64,00 45,71	4,00 3,97 3,94 5,91 6,44 3,93	2,53 2,53 2,51 2,49 2,46 2,50	3,41 3,47 3,53 3,63 3,76 3,58
5"	127,000	22,20 29,20 36,00 42,70	3/8" 1/2" 5/8" 3/4"	0,952 1,270 1,588 1,905	28,10 37,09 45,86 54,44	641,00 828,00 1,007,00 1,173,00	57,40 75,40 93,50 109,90	4,78 4,72 4,67 4,65	3,02 3,00 2,97 2,97	4,17 4,27 4,39 4,52
6"	152,400	22,20 29,20 36,00 42,70	3/8" 1/2" 5/8" 3/4"	0,952 1,270 1,588 1,905	62,90 73,81	2,472,40 2,901,10	168,90 199,90	6,31 6,27	4,01 3,99	5,66 5,79
8"	203,200	48,70 57,90	5/8" 3/4"	1,588 1,905	62,90 73,81	2,472,40 2,901,10	168,90 199,90	6,31 6,27	4,01 3,99	5,66 5,79

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

Determinação da espessura do filete de solda (Detalhes serão vistos no módulo 9)

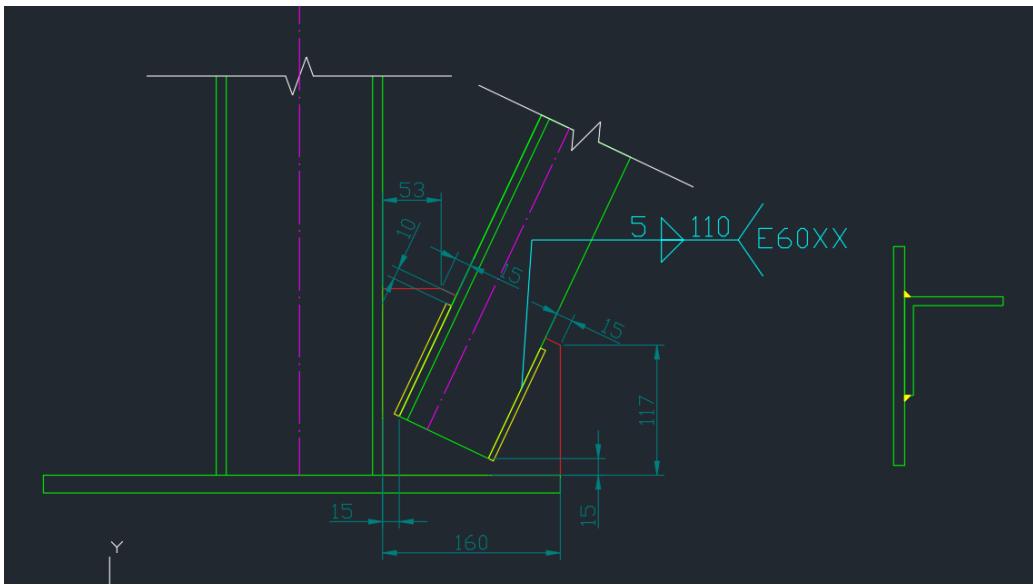


Tabela 10 — Tamanho mínimo da perna de uma solda de filete

Menor espessura do metal-base na junta mm	Tamanho mínimo da perna da solda de filete, d_w ^a mm
Abaixo de 6,35 e até 6,35	3
Acima de 6,35 até 12,5	5
Acima de 12,5 até 19	6
Acima de 19	8

^a Executadas somente com um passe.

Como a espessura da cantoneira é 7,94mm, adotaremos $d_w = 5\text{mm}$

Para metal de solda com 60ksi de resistência à ruptura (E60XX)


Tabela A.4 — Resistência à tração do metal da solda

Metal da solda	f_w MPa
Todos os eletrodos com classe de resistência 6 ou 60	415
Todos os eletrodos com classe de resistência 7 ou 70	485
Todos os eletrodos com classe de resistência 8 ou 80	550


$$F_{wRd} = \frac{0,60 \cdot A_w \cdot F_w}{1,35} \rightarrow F_{wRd} = \frac{0,60 \cdot 0,707 \cdot d_w \cdot l_c \cdot F_w}{1,35}$$

$$295 = \frac{0,60 \cdot 0,707 \cdot d_w \cdot 2 \cdot 11.41,5}{1,35}$$

$$d_w = 2,66\text{mm}$$

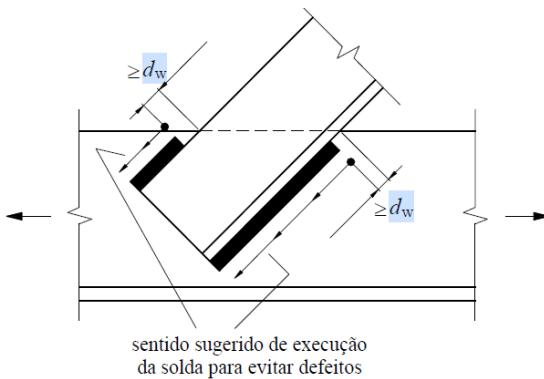

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

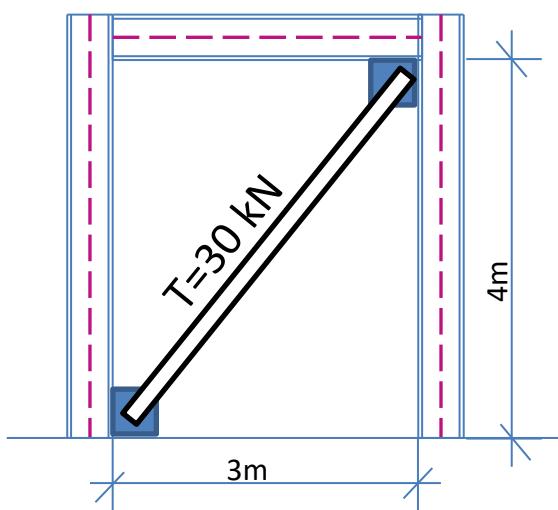

Determinar o perfil de cantoneira simples mais econômico para a situação ao lado, considerando que a esbeltez à tração prevista pela norma deve ser respeitada

Determinar também o comprimento e espessura de solda de filete econômicos

Passo 1. Descobrir o raio de giração (r) necessário:

$$L^2 = 3^2 + 4^2 = 5\text{ m}$$

$$\lambda_{max} = 300$$

$$\frac{L}{r} = 300 \rightarrow \frac{500}{r} = 300 \rightarrow r_z = 1,67\text{ cm}$$

Passo 2. Determinar a área mínima da cantoneira simples para Escoamento da seção Bruta

$$N_{tRd} = \frac{A_g \cdot F_y}{1,1}$$

$$30 = \frac{A_g \cdot 25}{1,1} \rightarrow A_g = 1,32\text{ cm}^2$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

Buscar na tabela de cantoneiras o perfil mais leve que atenda às duas restrições:

$$Rz > 1,67\text{cm}$$

$$Ag > 1,32\text{cm}$$

Somos obrigados a adotar L3.1/2 x 1/4" para respeitar a esbeltez

O comprimento de solda econômico nesse caso não será dado pela expressão anterior, mas sim pela força mínima de verificação e uma ligação, ou pela limitação do Ct:

bf		Peso Nominal	tf		Área	Jx=Jy	Wx=Wy	rx=ry	rz min.	x
pol	mm	Kg/m	pol	cm	cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm	
5/8"	15,880	0,57		0,250						
3/4"	19,050	0,71		0,250						
1/2"	12,700	0,55	1/8"	0,317	0,70	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43
5/8"	15,880	0,71	1/8"	0,317	0,90	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51
3/4"	19,050	0,87	1/8"	0,317	1,11	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59
7/8"	22,200	1,04	1/8"	0,317	1,32	0,58	0,38	0,66	0,46	0,66
1"	25,400	1,19	1/8"	0,317	1,48	0,83	0,49	0,79	0,48	0,76
		1,73	3/16"	0,476	2,19	1,25	0,66	0,76	0,48	0,81
1.1/4"	31,750	2,22	1/4"	0,635	2,84	1,66	0,98	0,76	0,48	0,86
		2,20	3/16"	0,476	2,77	2,50	1,15	0,97	0,61	0,97
2,66	31,750	2,66	1/4"	0,635	3,62	3,33	1,47	0,94	0,61	1,02
		2,68	3/16"	0,476	3,42	4,58	1,64	1,17	0,74	1,12
3,48	38,100	3,48	1/4"	0,635	4,45	5,83	2,13	1,15	0,74	1,19
		1,83	1/8"	0,317	2,32	3,33	1,15	1,17	0,76	1,07
4,12	44,450	2,14	1/8"	0,317	2,71	5,41	1,64	1,40	0,89	1,22
		3,15	3/16"	0,476	4,00	7,50	2,30	1,37	0,89	1,30
4,74	50,800	4,12	1/4"	0,635	5,22	9,57	3,13	1,35	0,86	1,35
		2,46	1/8"	0,317	3,10	7,91	2,13	1,60	1,02	1,40
5,83	50,800	3,63	3/16"	0,476	4,58	11,70	3,13	1,58	1,02	1,45
		4,74	1/4"	0,635	6,06	14,60	4,10	1,55	0,99	1,50
6,99	63,500	5,83	5/16"	0,794	7,42	17,50	4,91	1,53	0,99	1,55
		7,87	3/8"	0,952	8,76	20,00	5,73	1,50	0,99	1,63
7,29	63,500	4,57	3/16"	0,476	5,80	23,00	4,91	1,98	1,24	1,75
		6,10	1/4"	0,635	7,67	29,00	6,40	1,96	1,24	1,83
7,44	76,200	7,44	5/16"	0,794	9,48	35,00	7,87	1,93	1,24	1,88
		8,78	3/8"	0,952	11,16	41,00	9,35	1,91	1,22	1,93
9,07	76,200	5,52	3/16"	0,476	7,03	40,00	7,21	2,39	1,50	2,08
		7,29	1/4"	0,635	9,29	50,00	9,50	2,36	1,50	2,13
10,71	88,900	9,07	5/16"	0,794	11,48	62,00	11,60	2,34	1,50	2,21
		14,00	3/8"	0,952	13,61	75,00	13,60	2,31	1,47	2,26
12,19	101,600	8,56	1/4"	0,635	12,51	125,00	16,40	3,17	2,00	2,77
		14,57	5/16"	0,794	15,48	154,00	21,30	3,15	2,00	2,84
16,80	127,000	12,34	3/8"	0,952	18,45	183,00	24,60	3,12	2,00	2,90
		19,03	7/16"	1,111	21,35	208,00	29,50	3,12	1,98	2,95
18,30	127,000	15,31	1/2"	1,270	30,64	470,00	52,50	3,91	2,49	3,63
		24,10	5/16"	1,270	24,19	233,00	32,80	3,10	1,98	3,76
29,80	152,400	15,31	3/8"	0,952	26,96	416,68	45,71	3,93	2,50	3,58
		23,52	7/16"	1,111	26,96	416,68	45,71	3,93	2,50	3,58
36,00	152,400	22,20	3/8"	0,952	28,10	641,00	57,40	4,78	3,02	4,17
		29,20	1/2"	1,270	37,09	828,00	75,40	4,72	3,00	4,27
42,70	203,200	36,00	5/8"	1,588	45,86	1,007,00	93,50	4,67	2,97	4,39
		42,70	3/4"	1,905	54,44	1,173,00	109,90	4,65	2,97	4,52
48,70	203,200	48,70	5/8"	1,588	62,90	2,472,40	168,90	6,31	4,01	5,66
		57,90	3/4"	1,905	73,81	2,901,10	199,90	6,27	3,99	5,79

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

Determinação do comprimento do filete de solda (E60XX)

$$F_{wRd} = \frac{0,60 \cdot A_w \cdot F_w}{1,35} \rightarrow F_{wRd} = \frac{0,60 \cdot 0,707 \cdot d_w \cdot l_c \cdot F_w}{1,35}$$

$$45 = \frac{0,60 \cdot 0,707 \cdot 0,3 \cdot 2 \cdot l_c \cdot 41,5}{1,35}$$

$$l_c = 5,75\text{cm}$$

Também existe a limitação de Ct (Barras com Ct menor que 0,6 devem ser rejeitadas)

Tabela 10 — Tamanho mínimo da perna de uma solda de filete

Menor espessura do metal-base na junta mm	Tamanho mínimo da perna da solda de filete, d_w^a mm
Abaixo de 6,35 e até 6,35	3
Acima de 6,35 até 12,5	5
Acima de 12,5 até 19	6
Acima de 19	8

^a Executadas somente com um passe.


$$c_t = 1 - \frac{e_c}{l_c} \quad 0,6 = 1 - \frac{2,46}{l_c} \quad l_c = 6,15\text{cm}$$

Nesse caso, adotaremos o valor de 65mm com dw=3mm devido ao Ct

Como o comprimento de solda é inferior ao comprimento de equilíbrio entre as verificações da barra, a solicitação crítica será a ruptura da seção líquida

$$c_t = 1 - \frac{e_c}{l_c} \quad c_t = 1 - \frac{2,46}{6,5} = 0,6215 \quad N_{tRd} = \frac{c_t \cdot A_n \cdot F_u}{1,35} \rightarrow N_{tRd} = \frac{0,6215 \cdot 10,90 \cdot 40}{1,35} = 200,72 \text{ kN}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

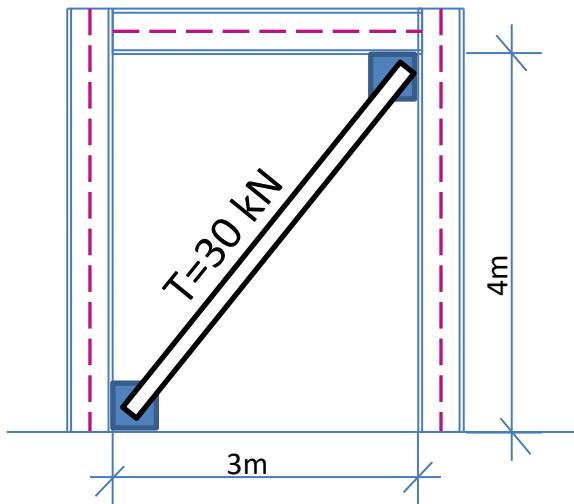

Determinar o perfil de cantoneira simples mais econômico para a situação ao lado, considerando que a esbeltez à tração prevista pela norma **não precisa** ser respeitada

Determinar também o comprimento e espessura de solda de filete econômicos

Passo 1. Determinar a área mínima da cantoneira simples para Escoamento da seção Bruta

$$N_{tRd} = \frac{A_g \cdot F_y}{1,1}$$

$$30 = \frac{A_g \cdot 25}{1,1} \rightarrow A_g = 1,32 \text{ cm}^2$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

Buscar na tabela de cantoneiras o perfil mais leve que atenda à restrição

$$A_g > 1,32 \text{ cm}^2$$

Adotaremos L7/8 x 1/8"

Comprimento de solda econômico:

$$l_c = 4,23 \cdot e_c = 2,79 \text{ cm}$$

Porém:

6.2.6.2.3 O comprimento efetivo de uma solda de filete (ver 6.2.2.2), dimensionada para uma solicitação de cálculo qualquer, não pode ser inferior a 4 vezes seu tamanho da perna e a 40 mm ou, então, esse tamanho não pode ser considerado maior que 25 % do comprimento efetivo da solda.

Quando forem usadas somente soldas de filete longitudinais nas ligações extremas de chapas planas tracionadas, o comprimento de cada filete não pode ser menor que a distância transversal entre eles. Ver também o disposto em 5.2.5d).

$$L_c = 4 \cdot D_w = 4 \cdot 3 = 12 \text{ mm}$$

$$L_c = 40 \text{ mm}$$

$$L_c = 7/8'' = 22,22 \text{ mm}$$

Devemos adotar o maior dos comprimentos acima, portanto $L_c = 40 \text{ mm}$ segundo este critério

bf		Peso Nominal	tf		Área	Jx=Jy	Wx=Wy	rx=ry	rz min.	x
pol	mm	Kg/m	pol	cm	cm ²	cm ⁴	cm ⁴	cm	cm	cm
5/8"	15,880	0,57		0,250						
3/4"	19,050	0,71		0,250						
1/2"	12,700	0,55	1/8"	0,317	0,70	0,10	0,11	0,37	0,25	0,43
5/8"	15,880	0,71	1/8"	0,317	0,90	0,20	0,19	0,47	0,32	0,51
3/4"	19,050	0,87	1/8"	0,317	1,11	0,36	0,27	0,57	0,38	0,59
7/8"	22,200	1,04	1/8"	0,317	1,32	0,58	0,38	0,66	0,46	0,68
1"	25,400	1,19	1/8"	0,317	1,48	0,83	0,49	0,79	0,48	0,76
		1,73	3/16"	0,476	2,19	1,25	0,66	0,76	0,48	0,81
		2,22	1/4"	0,635	2,84	1,66	0,98	0,76	0,48	0,86
1.1/4"	31,750	1,50	1/8"	0,317	1,93	1,67	0,82	0,97	0,64	0,89
		2,20	3/16"	0,476	2,77	2,50	1,15	0,97	0,61	0,97
		2,66	1/4"	0,635	3,62	3,33	1,47	0,94	0,61	1,02
1.1/2"	38,100	1,83	1/8"	0,317	2,32	3,33	1,15	1,17	0,76	1,07
		2,68	3/16"	0,476	3,42	4,58	1,64	1,17	0,74	1,12
		3,48	1/4"	0,635	4,45	5,83	2,13	1,15	0,74	1,19
1.3/4"	44,450	2,14	1/8"	0,317	2,71	5,41	1,64	1,40	0,89	1,22
		3,15	3/16"	0,476	4,00	7,50	2,30	1,37	0,89	1,30
		4,12	1/4"	0,635	5,22	9,57	3,13	1,35	0,86	1,35
2"	50,800	2,46	1/8"	0,317	3,10	7,91	2,13	1,60	1,02	1,40
		3,63	3/16"	0,476	4,58	11,70	3,13	1,58	1,02	1,45
		4,74	1/4"	0,635	6,06	14,60	4,10	1,55	0,99	1,50
2.1/2"	63,500	5,83	5/16"	0,794	7,42	17,50	4,91	1,53	0,99	1,55
		6,99	3/8"	0,952	8,76	20,00	5,73	1,50	0,99	1,63
		4,57	3/16"	0,476	5,80	23,00	4,91	1,98	1,24	1,75
3"	76,200	6,10	1/4"	0,635	7,67	29,00	6,40	1,96	1,24	1,83
		7,44	5/16"	0,794	9,48	35,00	7,87	1,93	1,24	1,88
		8,78	3/8"	0,952	11,16	41,00	9,35	1,91	1,22	1,93
3.1/2"	88,900	5,52	3/16"	0,476	7,03	40,00	7,21	2,39	1,50	2,08
		7,29	1/4"	0,635	9,29	50,00	9,50	2,36	1,96	2,13
		9,07	5/16"	0,794	11,48	62,00	11,60	2,34	1,50	2,21
4"	101,600	10,71	3/8"	0,952	13,61	75,00	13,60	2,31	1,47	2,26
		14,00	1/2"	1,270	17,74	91,00	18,00	2,29	1,47	2,36
		8,56	1/4"	0,635	10,90	83,70	13,00	2,77	1,76	2,46
5"	127,000	10,59	5/16"	0,794	13,50	102,00	16,00	2,75	1,75	2,52
		12,58	3/8"	0,952	16,00	121,00	19,20	2,75	1,75	2,58
		9,81	1/4"	0,635	12,51	125,00	16,40	3,17	2,00	2,77
6"	152,400	12,19	5/16"	0,794	15,48	154,00	21,30	3,15	2,00	2,84
		14,57	3/8"	0,952	18,45	183,00	24,60	3,12	2,00	2,90
		16,80	7/16"	1,111	21,35	208,00	29,50	3,12	1,98	2,95
7"	203,200	19,03	1/2"	1,270	24,19	233,00	32,80	3,10	1,98	3,00
		12,34	1/4"	0,635	15,73	251,63	27,09	4,00	2,53	3,41
		15,31	5/16"	0,794	19,50	308,00	33,40	3,97	2,53	3,47
8"	237,000	18,30	3/8"	0,952	23,29	362,00	39,50	3,94	2,51	3,53
		24,10	1/2"	1,270	30,64	470,00	52,50	3,91	2,49	3,63
		29,80	5/16"	1,588	37,80	566,00	64,00	3,86	2,46	3,76
9"	285,200	23,52	7/16"	1,111	26,96	416,68	45,71	3,93	2,50	3,58
		22,20	3/8"	0,952	28,10	641,00	57,40	4,78	3,02	4,17
		29,20	1/2"	1,270	37,09	828,00	75,40	4,72	3,00	4,27
10"	337,000	36,00	5/16"	1,588	45,86	1,007,00	93,50	4,67	2,97	4,39
		42,70	3/4"	1,905	54,44	1,173,00	109,90	4,65	2,97	4,52
		48,70	5/8"	1,588	62,90	2,472,40	168,90	6,31	4,01	5,66
11"	400,000	57,90	3/4"	1,905	73,81	2,901,10	199,90	6,27	3,99	5,79

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

Determinação da espessura do filete de solda (E60XX)

$$F_{wRd} = \frac{0,60 \cdot A_w \cdot F_w}{1,35} \rightarrow F_{wRd} = \frac{0,60 \cdot 0,707 \cdot d_w \cdot l_c \cdot F_w}{1,35} \quad 45 = \frac{0,60 \cdot 0,707 \cdot dw \cdot 2 \cdot 41,5}{1,35}$$

$d_w = 4,3\text{mm}$, porém:


6.2.6.2.2 O tamanho máximo da perna de uma solda de filete que pode ser usado ao longo de bordas de partes soldadas é o seguinte:

- ao longo de bordas de material com espessura inferior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material;
- ao longo de bordas de material com espessura igual ou superior a 6,35 mm, não mais do que a espessura do material subtraída de 1,5 mm, a não ser que nos desenhos essa solda seja indicada como reforçada durante a execução, de modo a obter a espessura total desejada da garganta.

Para não ter que aumentar a espessura da cantoneira, a melhor solução é trabalhar no comprimento novamente (poderíamos também alterar o metal de solda, mas nesse caso nem mesmo o E70XX seria suficiente).

$$45 = \frac{0,60 \cdot 0,707 \cdot 0,3 \cdot 2 \cdot lc \cdot 41,5}{1,35} \rightarrow lc = 5,75\text{cm}, \text{adotaremos } 60\text{mm}, dw = 3\text{mm}$$

DIMENSIONAMENTO À TRAÇÃO:

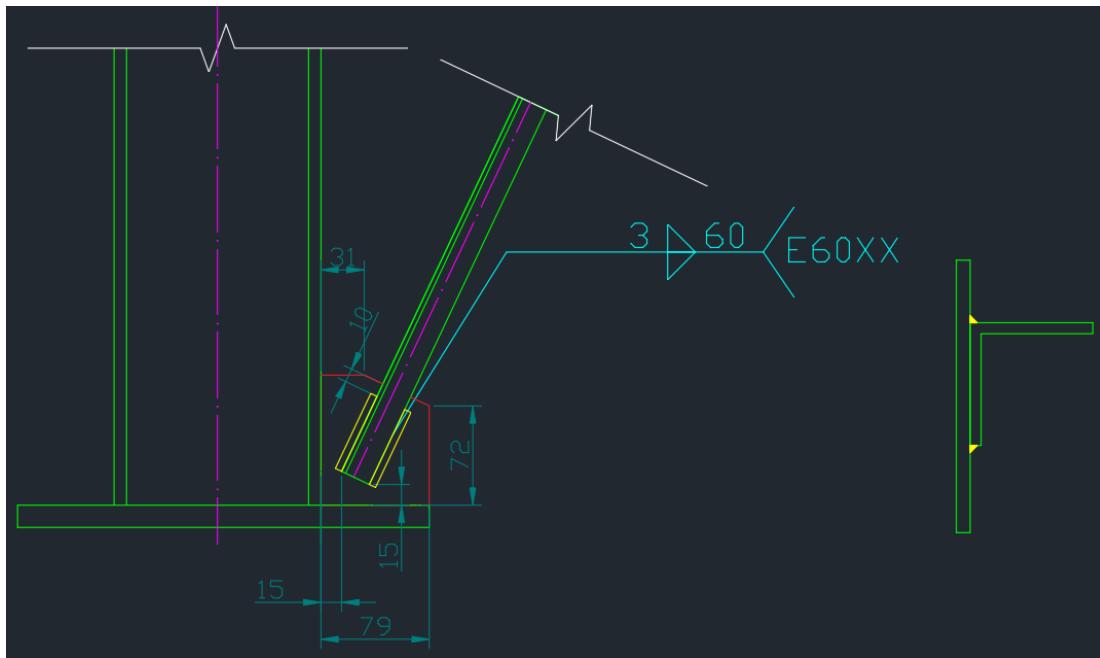

Como o comprimento de solda é superior ao comprimento de equilíbrio entre as verificações da barra, a solicitação crítica será o escoamento da seção bruta

$$N_{tRd} = \frac{A_g \cdot F_y}{1,1} \rightarrow N_{tRd} = \frac{1,32 \cdot 25}{1,1} = 30 \text{ kN}$$

$$c_t = 1 - \frac{e_c}{l_c} \quad c_t = 1 - \frac{0,66}{6} = 0,89 \quad N_{tRd} = \frac{c_t \cdot A_n \cdot F_u}{1,35} \rightarrow N_{tRd} = \frac{0,89 \cdot 1,32 \cdot 40}{1,35} = 34,80 \text{ kN}$$